

**Samsung ER-4615RK, Sam4s ER-4615RK**  
**----- Ошибки ККМ с ПТС -----**

- o20 - переполнение итога по отдельному РПЛУ
- o24 - нельзя выполнять денежную скидку с продажи после регистрации товаров с разными налогами.
- o25 - не введен пароль настройки на работу с ТРК. (в реж. "Рег." 3999 [КОНВ1]).
- o26 - нельзя отменять чек нажатием клавиши ПОЛН.СТОПНО, если в чеке были регистрации РПЛУ.
- o27 - ТРК запрогр., как отдел и ПЛУ с одинаковым номером.
- o28 - ошибки в формате печати отдела/ПЛУ/РПЛУ или ошибки в параметрах отдела / ПЛУ для ТРК (нет формата для печати, нет параметров для ТРК и т.п.).  
На АЗС лечится подачей команды "Останов" на все колонки (КОНВ1, ПОЛН.СТОПНО).
- o29 - превышение допустимой суммы пр и расчете ДОЗЫ налива (расчетная ДОЗА > 999 литров).
  
- 216 - разрушена БД РПЛУ
- 217 - недопустимый статус ТРК.
- 218 - недопустимая команда ККМ в ТРК.
- 219 - ошибка возврата 0 литров (ТРК).
- 220 - при ручном возврате из ТРК не совпал остаток.
- 221 - авария ТРК.
- 222 - при оплате магнитной картой не совпала сумма
- 224 - ТРК уже загружен или не было продажи.
- 225 - недопустимый номер ТРК.
- 226 - недопустимая команда ТРК при данном состоянии ТРК.
- 227 - ошибка при обмене с ТРК.
- 229 - ошибка при оплате пластиковой картой.
- 232 - ошибка при работе с весами.
- 233 - ошибка при пересылке копии контр. ленты.
- 235 - испорчена строка РПЛУ.
- 239 - таймаут при приеме команды.
- 240 - превышена длина РПЛУ при приеме с клавиатуры.
- 242 - нажата клавиша СБРОС при вводе с клавиатуры.
- 243 - РПЛУ отсутствует в БД
- 245 - ошибка при приеме блока.
- 246 - ошибка при передаче блока.
- 247 - нет ответа в течении 10 сек.
- 248 - нажата клавиша СБРОС при ожидании команды.
- 249 - РПЛУ уже есть в БД.
- 250 - ненулевые итоги БД РПЛУ.
- 251 - переполнение БД РПЛУ в ККМ.
- 252 - неправильная последовательность команд.
- 255 - ошибка (...) ККМ.

От Lext-a: <http://kassupport.googlepages.com/sams4615err1>