

Замена программного обеспечения ЧПМ «Касби-02» вер.02

В случае необходимости замены ПО на ЧПМ выполнить следующие действия:

1. Подключить ЧПМ к ПК по интерфейсу RS-232 (схема распайки кабеля представлена на рис.1). Разъем для подключения к ПК на ЧМП расположен с правой стороны ближе к индикатору.

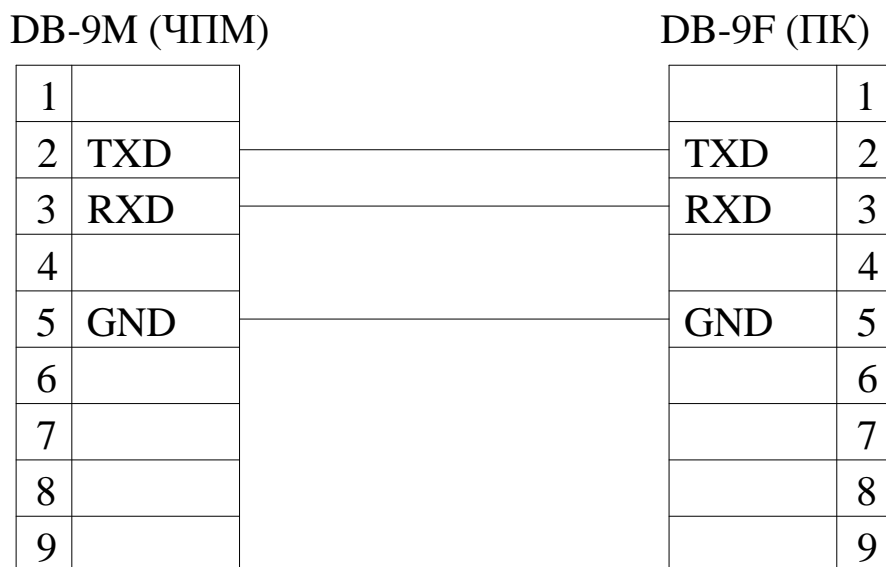


Рисунок 1 - Схема распайки кабеля подключения ЧПМ к ПК

2. Включить ЧПМ.

3. С сайта из раздела «Программное обеспечение» скачать программатор и необходимую прошивку. Распаковать архив программатора. Поместить в папку программатора скаченную прошивку.

4. Открыть файл **programming.bat** с помощью текстового редактора, расположенный в папке программатора «ЧПМ КАСБИ-02». Убедиться, что в нем правильно указано имя файла ПО, находящегося в данной папке. Выяснить к какому СОМ-порту подключена ЧПМ и скорректировать в данном файле номер СОМ-порта. Сохранить внесенные изменения.

